riesa

Esteettömyysraportti- Kaupungintalon sisäänkäynnit

Hangon kaupunki

Kartoituspäivämäärä: 17.11.2023

Esteettömyyskartoittaja: Joel Hentunen

riesa

Pääsisäänkäynti

Bulevardi 6

Esteetön pysäköinti

- Esteettömän autopaikan opastekyltti on hyvässä paikassa ja hyvällä korkeudella

- Opasteesta ei käy ilmi onko tarkoituksena pysäköidä kadun myötäisesti vai vinosti katuun nähden
  - Yleinen käytäntö näytti olevan keula kohti rakennusta
  - Ensikertalainen voisi pysäköidä kadunmyötäisesti
  - Asennetaan lisäopaste, joka kertoo pysäköintitavan

- Saattoliikenteelle ei ole erillistä pysähtymispaikkaa
  - Olisiko matkailutoimiston edustalle hyvä paikka merkitä saattoliikenteen jättöpaikka?



riesa


Esteetön kulkeminen ulkoalueella

- Esteettömältä autopaikalta ei ole suoraa tasaista kulkuyhteyttä kävelytielle
  - Sadevesikourun aiheuttama kynnys on yli 10 cm korkea
  - Tasoitetaan kulku autopaikalta kävelytielle
- Esteettömältä autopaikalta on vaarallista kiertää kaupungintalon sisäänkäynnille (ks. seuraava dia ja numeroinnit)
  1. Lähin viistottu reunakiveys on liian kapea
  2. Toisiksi lähin viistottu reunakivi on liian jyrkkä (21% pituuskaltevuus)
  3. Juhlasalin sisäänkäynnin edessä lähin riittävän viisto reunakivi, jonka yli pääsee kaupungintalon viereiselle kävelytielle
- Luiskataan lähimmät ylityspaikkojen reunakivet SuRaKu-ohjekortin no. 1 ohjeiden mukaisesti




riesa

Esteetön kulkeminen ulkoalueella

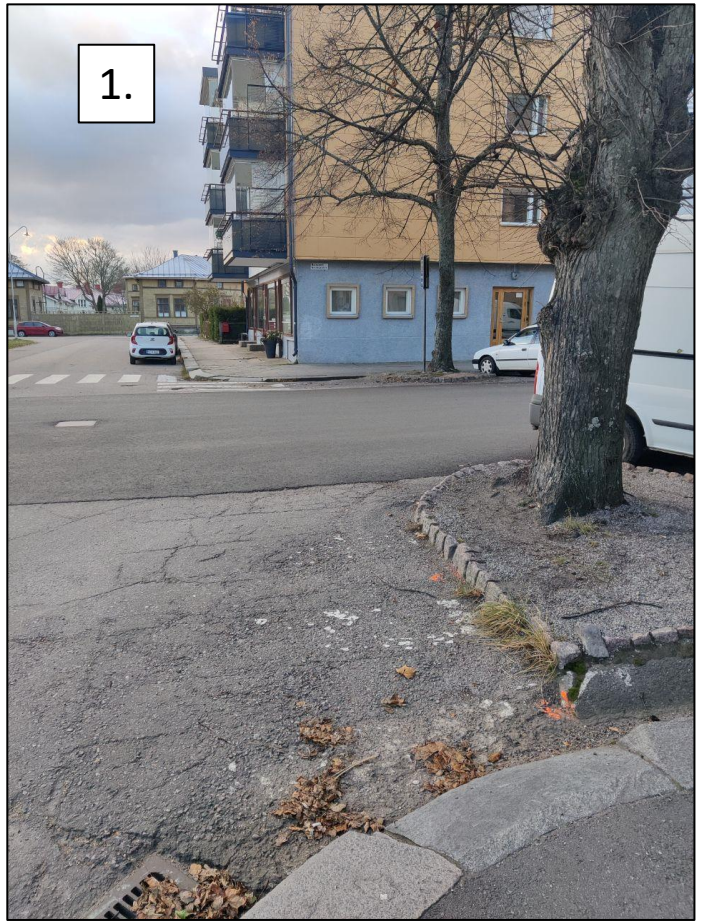




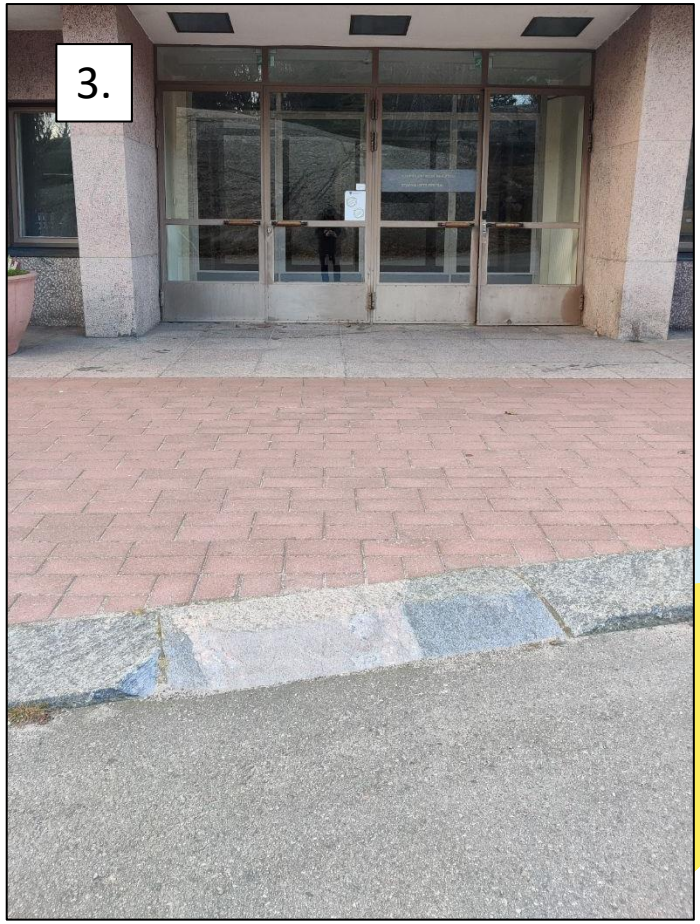

riesa

Esteetön kulkeminen ulkoalueella

- Kaupungintalon pääsisäänkäynnille ei ole selkeitä opasteita lähiympäristössä
  - Lisäämällä suuntaopasteita keskeisiin risteyskohtiin helpotetaan sisäänkäynnille löytämistä
- Kaupungintalon sisäänkäynnillä ei ole nimiopastetta, jonka avulla olisi helppo havaita sisäänkäynti kauempaa
  - Asennetaan riittävän iso nimiopaste, joka helpottaa sisäänkäynnin löytämistä
  - Opaste on hyvä lisätä sekä sisäänkäynnin oveen sekä julkisivuun sisäänkäynnin yläpuolelle
  - Osoitteesta sujuva.info löytyy hyvää lisätietoa opasteiden mitoitukseen

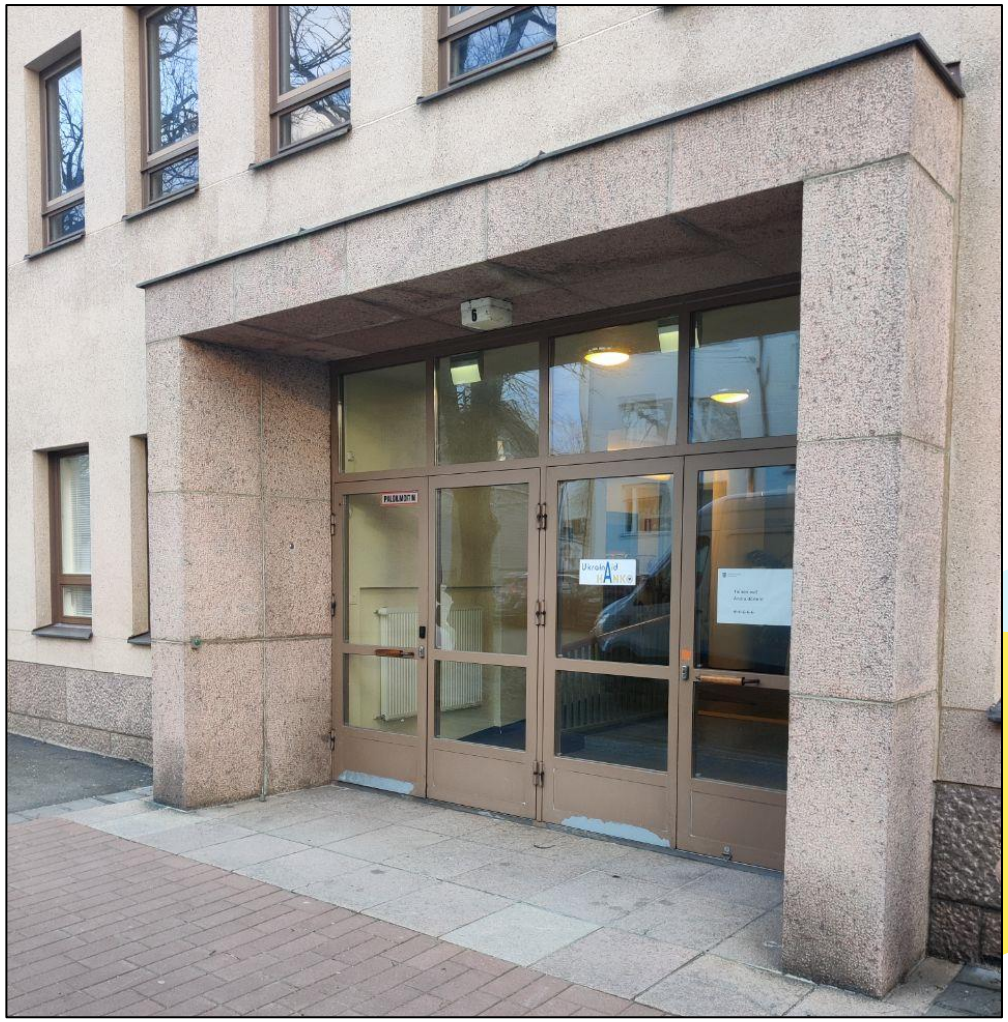

riesa

Kaupungintalon pääsisäänkäynti

- Pääsisäänkäynnin vasemman reunan ovi aukeaa sähköisesti painikkeesta
  - Painike on kovin pieni ja hieman korkealla
  - Suositellaan isompaa ja kontrastiltaan selkeämmin seinästä erottuvaa kyynärkytkintä, jonka keskikohta olisi noin 900 mm korkeudella

- Sisäänkäynnin edustalla kävelytien pinnan väritys vaihtuu mustasta punaiseksi
  - Kontrastilla merkitty sisäänkäynnin paikka helpottaa sisäänkäynnin löytämistä




riesa

Kaupungintalon pääsisäänkäynti

- Sisäänkäynnin oviaukossa 350 mm korkea kynnys
  - Poistetaan kynnys kokonaan tai asennetaan kiinteä kynnysluiska oviaukon ulkopuolelle
  - Korkein sallittu kynnyskorkeus 20 mm, jos sille on jokin hyvä peruste, kuten sää tai akustiikka


- Kyynärkytkin luiskan yläosassa erottuu hyvin ja siinä on selkeä opastetarra
  - Tarra on hieman kulunut ja se olisi hyvä uusia, kun aulatilat otetaan uudestaan käyttöön

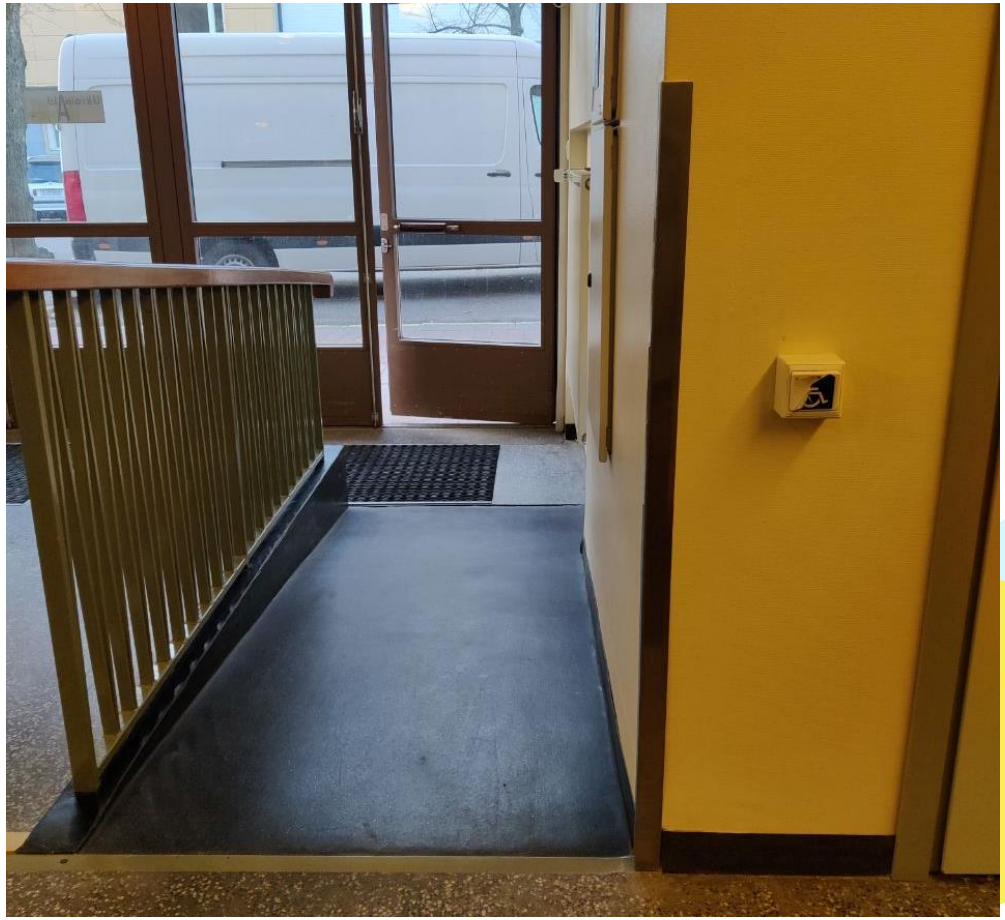

riesa

Esteetön kulkeminen palvelupisteelle

- Aulan palvelupisteellä ei ollut induktiosilmukan merkintää
- Jos palvelupiste otetaan yleiseen käyttöön, tulee siihen asentaa kiinteä palvelupistesilmukka
  - Tämä erityisen tärkeää kuulovammaisille kävijöille, koska palvelupisteellä lasi erottaa asiakaspalvelijan ja vierailijan
- Asiakasinfo pitäisi asettaa sellaiseen paikkaan, josta se olisi helppo lukea
  - Ei siis kasvin taakse

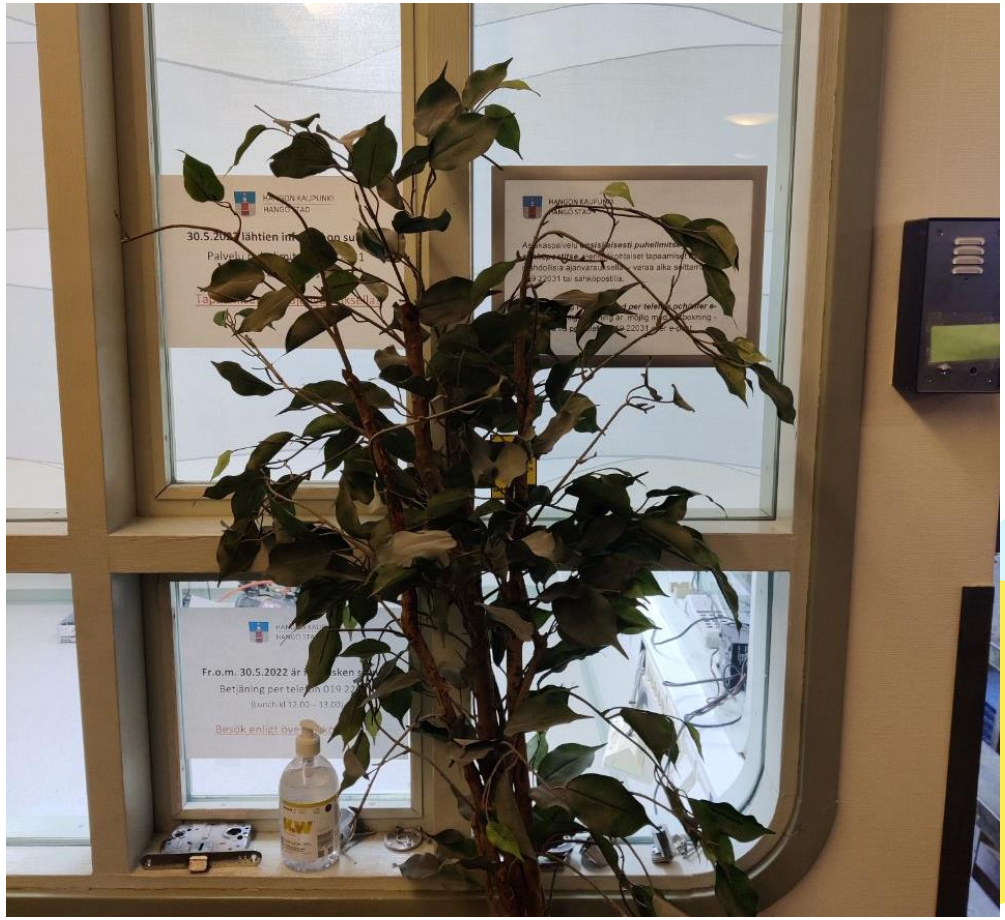

riesa

riesa

Matkailutoimiston sisäänkäynti

Vuorikatu 5

Esteetön pysäköinti

- Esteettömän autopaikan opastekyltti on hyvässä paikassa ja hyvällä korkeudella

- Saattoliikenteelle ei ole erillistä pysähtymispaikkaa
  - Olisiko matkailutoimiston edustalle hyvä paikka merkitä saattoliikenteen jättöpaikka?



riesa

Esteetön kulkeminen ulkoalueella

- Esteettömältä autopaikalta ei ole suoraa tasaista kulkuyhteyttä kävelytielle
  - Suojatie päättyy luiskaamattomaan korkeaan reunakiveen
  - Luiskataan reunakivi riittävän loivaksi (ks. SuRaKu-ohjekortti no. 1)
- Esteettömältä autopaikalta on vaarallista kiertää matkailutoimiston sisäänkäynnille
  - Juhlasalin sisäänkäynnin edessä lähin riittävän viisto reunakivi, jonka yli pääsee kaupungintalon viereiselle kävelytielle



riesa

Esteetön kulkeminen ulkoalueella

- Sisäänkäynnille ohjataan selkeillä matkailuinfo-suuntaopasteilla, jotka erottuvat kontrastiltaan muusta ympäristöstä
- Myös sisäänkäynnin ohessa selkeä matkailuinfo-opaste
- Sisäänkäynnin edustalla kävelytien pinnan väritys vaihtuu mustasta punaiseksi
  - Kontrastilla merkitty sisäänkäynnin paikka helpottaa sisäänkäynnin löytämistä



riesa

Matkailutoimiston pääsisäänkäynti

- Sisäänkäynnin edessä portaat
- Tuulikaapissa on irtoluiskat portaisiin
- Irtoluiskien käyttö asiakkaiden sisälle avustamiseen on turvallisuusriski
  - Voidaan käyttää esim. tavarakuljetuksissa
- Portaaton kiertoreitti juhlasalin sisäänkäynnin kautta



riesa

Kiertoreitti juhlasalin sisäänkäynnin kautta

- Juhlasalin aulatilasta luiskallinen henkilökunnan sisäänkäynti henkilökunnan sosiaalitilaan
  - Luiska 24% pituuskalteva
  - Ei sovellu kaikille kävijöille
  - Seuraavassa perusparannushankkeessa 8% pituuskalteva luiska tähän

- Käytännössä matkailutoimisto olisi siirrettävä katutasossa olevaan tilaan, johon on portaaton kulku



riesa

Kiertoreitti juhlasalin sisäänkäynnin kautta

- Henkilökunnan sosiaalitilasta on hankala kulku matkailutoimiston ja gallerian tiloihin
- Oviaukon edessä on pylväs, joka kaventaa vapaata tilaa
  - Kaikilla apuvälineillä ei mahdu tästä välistä sisälle
- Kiertoreittiä ei voida mieltää esteettömäksi, vaan matkatoimisto olisi hyvä olla esteettömissä tiloissa



riesa

riesa

Juhlasalin sisäänkäynti

Vuorikatu 1

Esteetön pysäköinti

- Suoraan juhlasalin edustalla ei omaa esteetöntä autopaikkaa
  - Kirjaston esteetön autopaikka lähin (kuvassa)
  - Luiskataan kirjaston edessä oleva suojatietä reunustava reunatuki riittävän loivaksi
  - Nyt apuvälineen käyttäjä joutuu kiertämään ajorataa pitkin juhlasalin sisäänkäynnin edessä olevalta luiskalta, koska se on ainoa loiva luiskareunatuki lähistöllä

- Saattoliikenteelle ei ole erillistä pysähtymispaikkaa
  - Olisiko Vuorikadulle mahdollista merkitä saattoliikenteen paikkaa palvelemaan Kaupungintaloa, matkailutoimistoa, juhlasalia ja kirjastoa?



riesa

Esteetön kulkeminen ulkoalueella

- Juhlasalin sisäänkäynnille ei ole lähiympäristössä selkeitä suuntaopasteita
  - Lisätään keskeisiin risteyskohtiin suuntaopasteet oikealle sisäänkäynnille

- Juhlasalin sisäänkäynnin edustalla kävelytien pinnan väritys vaihtuu mustasta punaiseksi
  - Kontrastilla merkitty sisäänkäynnin paikka helpottaa sisäänkäynnin löytämistä



riesa

Esteetön kulkeminen ulkoalueella

- Juhlasalin sisäänkäynnillä ei ole selkeää kaukaa erottuvaa nimiopastetta, jonka avulla olisi helppo havaita oikea sisäänkäynti kauempaa
  - Ovessa olevan pienen läheltä luettavan opasteen lisäksi on hyvä lisätä myös sisäänkäynnin katoksen reunaan riittävän iso nimiopaste
  - Osoitteesta sujuva.info löytyy hyvää lisätietoa opasteiden mitoitukseen



riesa

Juhlasalin sisäänkäynti – Vuorikatu 1

- Sisäänkäynnin painavissa ovissa ei ole avausmekanismia
  - Lisätään ulko-oveen ja tuulikaapin oveen avausmekanismi
  - Tahdistetaan ovien avaus siten, että kyynärkytkintä painamalla ovet ovat riittävän pitkään auki

- Ulko-oven oviaukon kynnyksen korkeus 30 mm
  - Asennetaan oviaukon kynnykseen kynnysluiska loiventamaan kynnys korkeintaan 20 mm korkeaksi
  - Ovi sulkeutuu osittain kynnyksen päälle, joten kiinteää kynnysluiskaa ei voi asentaa aivan kynnyksen yläreunaan kiinni



Juhlasalin palvelupiste

- Juhlasalin aulatilassa kaikuu pahasti, joten isompi ihmisjoukko hankaloittaa asiakaspalvelijan kanssa keskustelua

- Asiakaspalvelupisteille, kuten lipunmyyntiin ja narikkaan asennettava kiinteät palvelupistesilmukat



riesa

riesa

Kiitos yhteistyöstä!

Joel Hentunen

joel@riesa.io

+358 45 230 1441