
riesa

Lappohjan koulu - Esteettömyysraportti

Hangon kaupunki

Tiedonkeruu

- **Kohdekäynti Lappohjan kouluun 16.4. 2025**
- Riesan esteettömyysasiantuntija Ella-Riikka Isometsä teki kohdekäynnin Lappohan kouluun 16.4.2025. Käynnin aikana kerättiin havainnot esteettömyydestä, ja niiden pohjalta on laadittu tämä koonti. Tarkastelu painottuu erityisesti saapumisen osa-alueisiin ja sisätiloissa esteettömään wc:n.

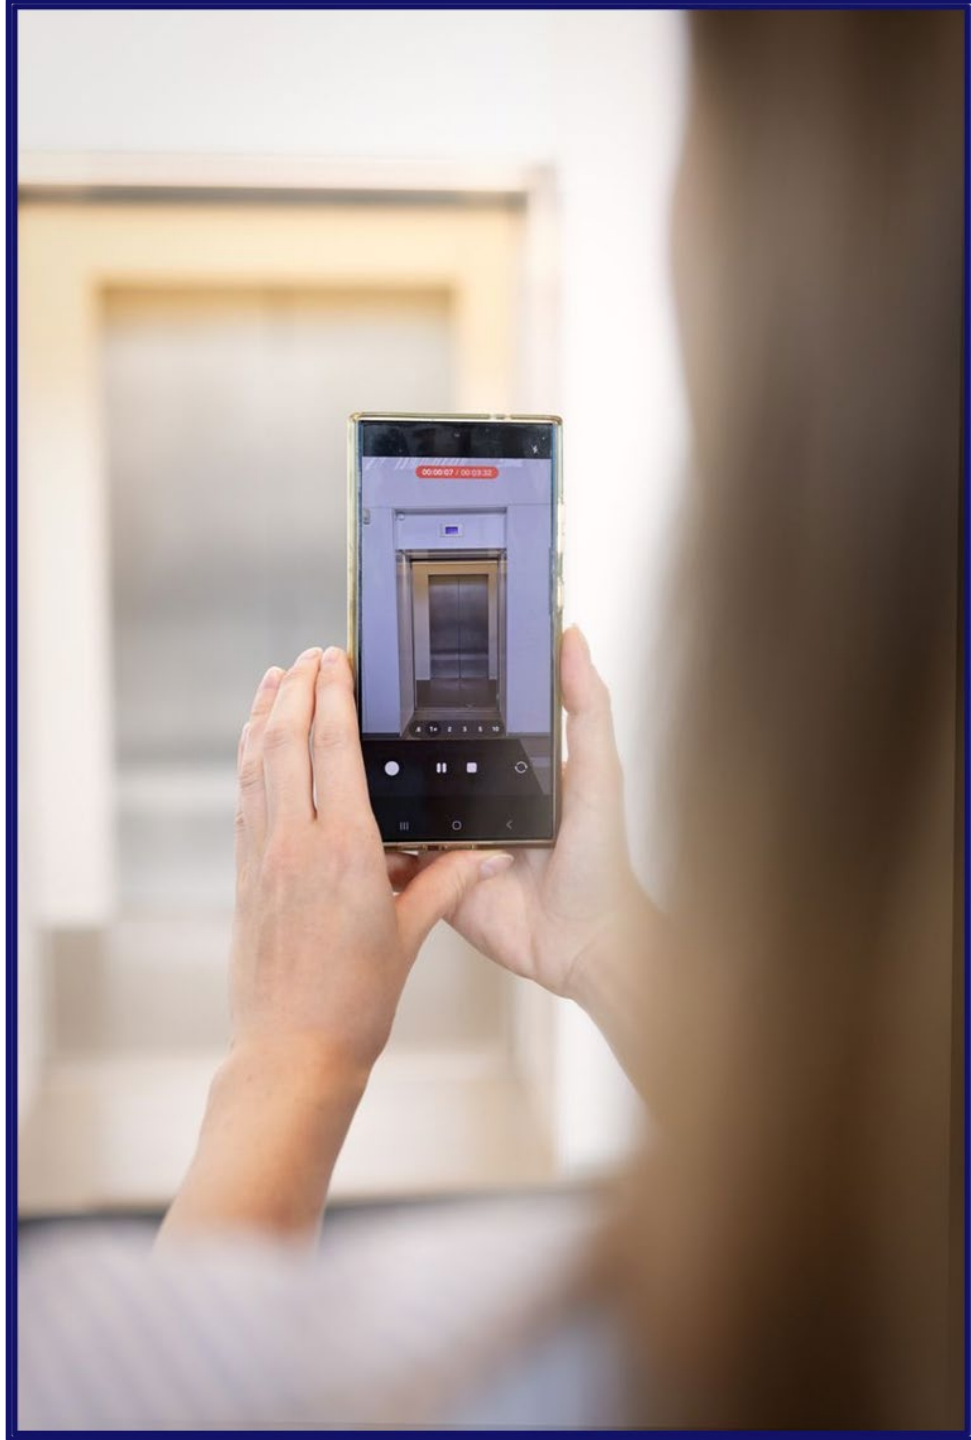

Piha-alue

Piha-alueen pintamateriaalinaon sora pysäköintialueella ja koulun pihalla asfaltti.



Esteetön pysäköinti

Parkkipaikalla ei ole esteetöntä autopaikkaa tai ylipäätään merkittynä pysäköintipaikkojen rajoja.

- → Jos tontilla on pysäköintipaikkoja niin tulee olla myös esteetön autopaikka järjestettynä:
  - → Mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä
  - → Leveys min. 3500 mm
  - → Pituus min. 5000 mm
  - → Merkintä pystyopasteella, jossa on ISA-symboli



riesa

Sisäänkäynti

Lappohjan koulun sisäänkäynti ei ole esteetön. Esteetön kulku rakennukseen on kirjaston sisäänkäynniltä, jossa on luiska. Luiskassa ei ole ylätasannetta tai käsijohteita.





- → Tällä hetkellä ovea on vaikea avata esteettömästi, koska luiskan yläpäässä ei ole tasannetta, jossa toteutuisi vähintään 1500 mm:n kääntymisympyrän mahdollistava vapaa tila. Sisäänkäynnin edustalla tulee olla tasanne, josta luiska vasta alkaa. Luiskan kaltevuus saa olla enintään 8 %, mikäli luiska voidaan pitää sisätiloihin verrattavassa kunnossa. Luiskan molemmilla puolilla tulee olla käsijohteet, ja luiskan pinnan tulee olla myös märkänä luistamaton.
- → Nyt luiskan yläpäässä on vielä oviaukossa kynnys. Mikäli tällainen luiskaratkaisu ilman tasannetta jää käyttöön, ei oviaukkoon voi jäädä kynnystä ja ovien tulee avautua automaattisesti painikkeesta.

riesa

Sisätiloissa kulkeminen

Rakennuksen sisäisillä kulkureiteillä on kynnyksiä, joiden korkeus vaihtelee 2-4 cm välillä. Väliovet ovat raskaat avata.

- → Oviaukkojen kynnykset tulee loiventaa esteettömän kulun mahdollisemiseksi. Jos kynnykset on oltava, ne saavat olla vain max. 2 cm korkeat ja silloinkin niiden tulee olla helposti renkaallisella apuvälineellä ylitettävät. Nyt kynnykset ovat liian korkeat ja sen lisäksi kulmikkaat.
- → Väliovet ovat raskaat avata ja jos tiloissa on säännöllisesti apuvälineillä liikkuvia, tulee oviin asentaa avausmekanismit.



Esteetön wc

Rakennuksessa ei ole esteetöntä wc:tä.

- → Rakennukseen tulee tehdä esteetön wc, jossa toteutuvat riittävät siirtymis- ja kääntymistilat ja se vastaa varustukseltaan esteettömyystarpeita.
- → Tiloissa ei ole esteettömiä pukeutumis- ja peseytymistiloja. Tilojen tulevaa käyttötarvetta arvioitaessa tulee arvioida myös esteettömän pukuhuoneen tarvetta.



riesa

Lisätiedot

Ella-Riikka Isometsä

Esteettömyysasiantuntija

ella@riesa.ioa